

普建委〔2020〕63号

签发人：应明德

关于云岭东路（丹巴路-泸定路）等道路沉陷的报告

市水务局：

近期，普陀区云岭东路（丹巴路-泸定路）、中华新路（交通西路-彭越浦）、金沙江路（花家浜路-祁连山南路）、双河路（金鼎路-桃浦路）道路出现不同程度的沉陷，下沉深度20-50cm不等，给来往的车辆以及行人带来了较大的安全隐患。

为确保道路安全运行，我中心已对云岭东路等道路沉陷采用沥青混凝土临时填补，目前路面仍然在继续下沉，且下沉速率大于以往。经初步分析，造成路面下沉的主要原因为我区处于流砂地带，排水管道损坏而造成土体流失。

一、云岭东路（丹巴路-泸定路）

经对该段552m范围内的 $\Phi 1650$ 雨水管道及 $\Phi 1200$ 污水管道进行踏勘和CCTV检测后，发现 $\Phi 1650$ 雨水管道结构整体情况较差：雨水主管多个管段存在17处3级渗漏、4处4级渗漏，部分管道修复等级已达需要紧急修复的三级。

二、中华新路（交通西路-彭越浦）

经对该段 170m 范围内的 $\Phi 1000$ - $\Phi 1350$ 合流管道进行踏勘和 CCTV 检测后，发现 $\Phi 1000$ - $\Phi 1350$ 合流管道主管多个管段存在 3 处 4 级破裂、1 处 4 级渗漏、1 处 4 级脱节，部分管道修复等级已达需要紧急修复的三级。

三、金沙江路（花家浜路-祁连山南路）

经对该段 373m 范围内的 $\Phi 800$ - $\Phi 1650$ 雨水管道、 $\Phi 800$ 污水管道进行踏勘和 CCTV 检测后，发现 $\Phi 800$ - $\Phi 1650$ 雨水主管共存在 1 处 4 级破裂、3 处 2 级渗漏、1 处 3 级渗漏、11 处 3 级腐蚀。

四、双河路（金鼎路-桃浦路）

经对该段 282m 范围内的 $\Phi 1200$ 雨水管道、 $\Phi 300$ 污水管道进行踏看和 CCTV 检测后，发现 $\Phi 1200$ 雨水管道结构整体情况较差：雨水主管共存在 2 处 4 级破裂、3 处 2 级渗漏、1 处 3 级渗漏、6 处 4 级渗漏。

特此报告，当否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2020 年 8 月 11 日

抄送：市水务局防御处、市排水管理处

上海市普陀区建设和管理委员会

2020 年 8 月 11 日印发

(共印 6 份)