

普建委〔2021〕100号

关于千阳路（云岭西路—同普路） 等道路沉陷的报告

上海市水务局：

近期，普陀区千阳路（云岭西路—同普路）、同普路（真光路—伯士路）道路出现不同程度的沉陷，下沉深度 20-40cm 不等，给来往的车辆以及行人带来了较大的安全隐患。

为确保道路安全运行，我中心已对千阳路、同普路道路沉陷采用沥青混凝土临时填补，目前路面仍然继续下沉，且下沉速率大于以往。经初步分析，造成路面下沉的主要原因为我区处于流砂地带，排水管道损坏而造成水土流失。

一、千阳路（云岭西路—同普路）

经对该段 317m 范围内的 DN1000 雨水管道进行踏勘和 CCTV 检测后，发现 DN1000 雨水管道结构整体情况较差，雨水主管共存在 3 处 1 级渗漏、23 处 3 级渗漏以及整体腐蚀，部分管道修复等级已达需要紧急修复的三级，且有 1 处支管存在严重塌陷，1 座检查井严重开裂。

二、同普路（真光路—伯士路）

经对该段 192m 范围内的 DN1200 雨水管道进行踏勘和 CCTV 检测后，发现 DN1200 雨水管道结构整体情况较差，雨水主管共存在 20 处 3 级渗漏，部分管道修复等级已达需要紧急修复的三级。

特此报告，妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会
2021年12月9日

抄送：市水务局防御处，市排水管理事务中心

上海市普陀区建设和管理委员会

2021年12月9日印发